

Pokyny pro montáž kluzných objímek RACI

Před započítím práce je třeba stanovit pro daný průměr trubky odpovídající typ kluzné objímky (I/C/D, A/B, F/G, M/N nebo E/H) a potřebný počet segmentů na složení celé objímky. K tomu slouží tabulka „Přiřazení objímek ...“ na druhé straně. Doporučuje se namontovat na koncích chráničky dvě objímky vedle sebe.

Příprava

Jednotlivé segmenty do sebe zasunout na dva až tři zoubky. Nespojovat do kruhu.

Určit polohu objímky na trubce.

U trubek s hladkým a tvrdým povrchem je třeba ovinout kontaktní plochu trubky s objímkou EVO zajišťovací páskou. Páska zabrání axiálnímu posunutí objímky při nasouvání do chráničky.

Vlastní montáž

Připravené spojené segmenty položit na trubku.

Obepnout objímku kolem trubky a spojit konce do sebe na dva až tři zoubky. Před dotažením objímky zkontrolovat polohu objímky a rozestupy mezi jednotlivými objímkami (viz tabulka „Přiřazení objímek ...“ na druhé straně). Dodatečné uvolnění objímky není možné.

Nakonec dotáhnout jednotlivé spoje na kluzné objímce. Dotahovat postupně – nestahovat jednostranně.

Překrytí konců jednotlivých segmentů musí být alespoň 50%, ideální je překrytí ze 2/3.

Předem nachystané objímky doporučujeme před nasouváním do chráničky opětovně dotáhnout.

Záruka dodavatele se vztahuje pouze na vadný materiál.

Způsobilost výrobku musí být pro speciální použití uživatelem na jeho zodpovědnost vyzkoušena.

